

TECHINFO DIFFECTION TECHNIQUE ET MARKETING





KB655.07/RU-06/2022

КВ655.07 Информация по монтажу

Nissan: Kubistar

Renault: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Kangoo (Extra, I et I FL), Thalia FL, Twingo

(II et II FL), Symbol - Thalia

OE HOMEPAOE 54310-00QAA
543A00300R

КАК ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ПОДВЕСКИ В КОМЛЕКТЕ КВ655.07



ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ - НЕВЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

• Упорный подшипник подвески, установленный вверх дном в опоре амортизатора, препятствует вращению в верном направлении.

последовательность монтажа упорного подшипника





ОТСУТСТВИЕ ДЕТАЛЕЙ


• Не установка какой-либо детали при установке комплекта, например, чашки, приведет к поломке всей подвески.

Такой неверный монтаж приведет к преждевременному износу подшипника и повлияет на работу всех частей подвески.




Важно, чтобы были установлены все детали и находились на своем месте.

Наличие зазора между чашкой амортизатора и пластиной демпфирования отбоя — это норма.

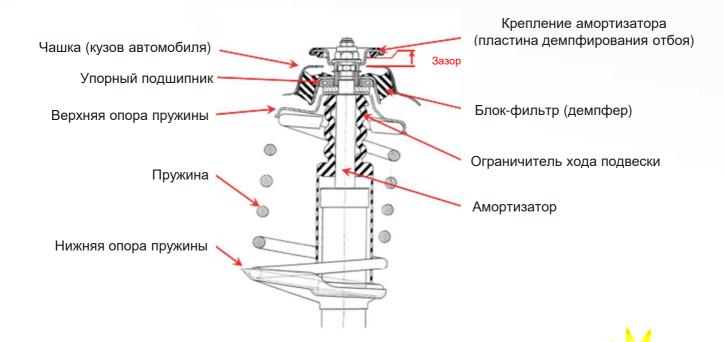

Рекомендации





Отсканируйте этот QRкод, чтобы перейти в наш каталог на сайте.



©NTN-SNR Roulements

Содержание этого документа является интеллектуальной собственностью издателя, и его воспроизведение, даже частичное, запрещено без разрешения владельца. Несмотря на тщательность, с которой выполнен настоящий документ, Roulements NTN-SNR не несет никакой ответственности за возможные предпринятые неверные действия или бездействие, которые в результате его использования могут привести к убыткам или прямому или косвенному ущербу







